



STEPCRAFT.

Pierwsze kroki.

Pierwsze kroki.

UCCNC v3.4 / WinPC-NC

Magazyn narzędzi z pneumatycznym urządzeniem podnoszącym Seria M Magazyn narzędzi z funkcją pneumatycznego podnoszenia Seria M

22.10



Niniejsza instrukcja dla UCCNC ma zastosowanie od wersji 3.4. Jeśli używasz starszej wersji, zdecydowanie powinieneś z niej skorzystać. Skorzystaj z instrukcji dla starszej wersji. Od wersji 3.4 w szczególności makro zmiany narzędzia M6 zostało gruntownie zmienione zostało.

Niniejsza instrukcja powinna być przestrzegana wyłącznie w przypadku korzystania z UCCNC w wersji 3.4 lub nowszej. Jeśli używasz starszej wersji, powinieneś to zrobić użyj ręcznego dopasowania do swojej wersji. Makro M6 w wersji 3.4 zostało znacząco zmienione.

Spis treści

1. Integracja magazynu narzędzi w UCCNC v3.4.	2
1.1 Przygotowanie do zmieniacza narzędzi	2
1.2 Korekty w plikach makr	2
1.3 Makro M6: Objasnienie zmiennych – podsumowanie	7
1.4 Podsumowanie makro M6.....	8
2. Integracja magazynu narzędzi w WinPC-NC.	9
2.1 Przygotowanie do ustalenia pozycji	9
2.2 Określenie pozycji zmiany narzędzia	10
2.3 Tworzenie wymaganych makr	12
3. Konfiguracja magazynu narzędzi w UCCNC v3.4.	15
3.1 Przygotowanie zmieniacza narzędzi	15
3.2 Edycja makr	15
3.4 M6-Makro: Objasnienie zmiennych – sumowanie	20
3.4 Podsumowanie Makra M6	21
4. Konfiguracja magazynu narzędzi w WinPC-NC.	22
4.1 Pierwsze kroki	22
4.2 Znajdowanie pozycji pierścienia ustalającego	23
4.3 Edycja makr	25

1. Integracja magazynu narzędzi w UCCNC v3.4

W tym rozdziale opisano niezbędne zmiany, które należy wprowadzić w UCCNC, aby zapewnić prawidłową funkcjonalność magazynu narzędzi. Zakłada się, że po upewnieniu się, że magazyn narzędzi został już całkowicie zmontowany, następuje wymiana narzędzia jest skonfigurowany, a frezarka CNC jest gotowa do użycia. Przeczytaj zasady bezpieczeństwa i Instrukcja obsługi Twojej frezarki i zainstalowanych akcesoriów! W razie potrzeby załaduj plik Pobierz odpowiednie instrukcje tutaj: <https://stepcraft-systems.com/service/anleitungen>




1.1 Przygotowanie do zmieniaacza narzędzi

Umieść uchwyt narzędziowy SK15 w zmieniaczu narzędzi. Naciśnij przycisk do otwierania/zamykania tulei zaciskowych.




1.2 Korekta w plikach makr

Zdecyduj, które z Twoich narzędzi definiuje się jako Narzędzie 1 (T1). staje się. W przykładzie wykorzystano magazyn z 10 miejscami na narzędzia. Ten Magazynek posiada wbudowany czujnik długości narzędzia (WLS). Pierwsza praca elementy z prawej strony są w tym przykładzie zdefiniowane jako T1.

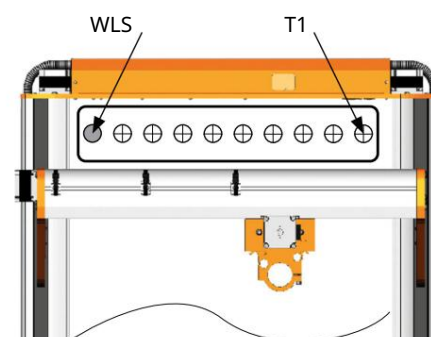

Wykonaj jazdę referencyjną. Teraz weź wymiary X, Y i Z współrzędne maszynowe położenia narzędzia T1 za pomocą wstawionego Przesuń uchwyt narzędziowy (bez narzędzia wtykowego) do pozycji narzędzia. Jedź ręcznie i z małą prędkością dokładnie na środku od góry położenie narzędzia T1. Użyj kawałka papieru, jak pokazano i znajdź punkt Z, w którym stożek uderza w papier. Idź, jak Zachowaj ostrożność podczas określania punktu zerowego. Od tego momentu nadal są 7,5 mm w kierunku Z, aż stożek zostanie prawidłowo osadzony w pozycji narzędzia. Po włożeniu adaptera SK15 / SK10 odległość ta wynosi około 6 mm. Koniecznie sprawdź, czy jest prawidłowo osadzony!

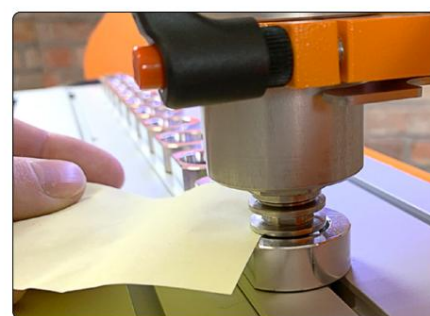

Pamiętaj, że zamiast przecinka używasz kropki.

Źle: 100,5

Poprawnie: 100.5


Zapisz współrzędne maszyny, które są teraz wyświetlane jako:

ToolX[1], ToolY[1] i dla wartości Z ToolRackHeight[1].

Ustaw tutaj punkt zerowy przedmiotu obrabianego dla osi Z.

Zmierzona wartość	Wartość
NarzędzieX[1]	
Narzędzie[1]	
Wysokość stojaka na narzędzia[1]	
Ztooloffset	
Czekaj, zakręć	

Teraz przesun 0ś Z w g0rę, aż zetkniesz się z dolną krawędzią zacisku
 Uchwyt narzędziowy znajduje się na poziomie górnej krawędzi T2. Jedź więcej
 Wysokość 10 mm. Zapisz tę odległość przebytą od punktu zerowego Z jako
 Ztooloffset. Ta wartość będzie później potrzebna do określenia odległości bezpieczeństwa
 utrzymuje się przy automatycznych ruchach (bez narzędzi) bezpośrednio nad
 magazyn.

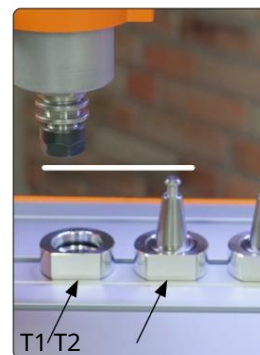

Teraz uruchom wrzeciono frezarskie ze 100% prędkością. Pozwól wrzecionu pracować przez kilka sekund i zatrzymaj się
 potem znowu oni. Zmierz z grubsza czas potrzebny do całkowitego zatrzymania wrzeciona.
 Pomnóż ustalony czas (w sekundach) przez 1000, aby przeliczyć go na milisekundy.
 Zapisz wynik jako WaitSpin.

Teraz otwórz ścieżkę swojego profilu UCCNC: C:\<folder instalacyjny UCCNC>\Profiles\Macro_<twój model Stepcraft>
 Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian wykonaj także kopię zapasową makr M6.txt i M20204.txt.
 Poniżej wyjaśniono, jakie wartości należy dostosować w jakich okolicznościach. Proszę uważnie śledzić
 niniejszą instrukcją, w przeciwnym razie mogłyby one wpłynąć na funkcjonalność makra. otwarty
 Na przykład w edytorze programów systemu Windows lub darmowym programie Notepad++ plik M6.txt z folderu profilu.

Przeviń do linii 24 – Korekty:

```
int WaitSpin = <Twoja-Wartość-WaitSpin>;
```

```
22 double Feedrate = 750;
23 double SafeZ = -2;
24 int WaitSpin = 1000;
25 // Get current XY machine coordinates to return to this
26 double Xoriginalpos = exec.GetXmachpos();
```

Przeviń do linii 30 – Korekty:

Dla pneumatycznego magazynu stołowego należy wpisać:

```
podwójne przesunięcie Xtool = 50;
```

```
podwójne przesunięcie Ytool = 50;
```

Wprowadź zanotowany Ztooloffset:

```
double Ztooloffset = <wartość-twojego-Ztooloffset>;
```

```
C:\UCCNC\Profiles\Macro_Stepcraft_M700\M6.txt - Notepad++
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Ma
M20204.txt M6.txt
28 double Zoriginalpos = exec.GetYmachpos();
29
30 // ----- VALUES TO ADJUST -----
31 double Xtooloffset = 35; //ATC release distance Use 20mm f
32 double Ytooloffset = 35; //ATC release distance Use 20mm f
33 double Ztooloffset = 35; //STEPCRAFT tool raise offset for
34 double ATCVersion = 0; // 20mm value for HF500 // 35mm f
35 double ATCsafepickup = 2; // Value to safe pickup of the t
36
37 // (2) STEP CRAFT Tool Rack Information
38
39 ToolRackHeight[1] = -10; // Height of the tool rack
40 ToolRackPosition[1] = 1; // Rack positions back=1, right=
41 ToolRackType[1] = 0; // 0 for standard slide support / 1 f
42
43 ToolRackHeight[2] = -10; // Height of the tool rack
44 ToolRackPosition[2] = 1; // Rack positions back=1, right=
45 ToolRackType[2] = 1; // 0 for standard slide support / 1 f
46
47 ToolRackHeight[3] = -10; // Height of the tool rack
48 ToolRackPosition[3] = 1; // Rack positions back=1, right=
49 ToolRackType[3] = 0; // 0 for standard slide support / 1 f
```

Przeźnij do linii 38 – Korekty:

W tym momencie wyznaczana jest droga dojazdu do magazynu. Liczba w nawiasach kwadratowych oznacza rozmiar gazin [1 - 4], w tym przykładzie powinien to być magazynek [1] na pozycji 1. W zależności od pozycji (1 tył, 3 przód) i typu, makro wybiera odpowiednią ścieżkę podejścia, z kierunków X i Y, do magazynu. Dostosuj poniższe



Wartości dla zainstalowanego magazynka:

ToolRackHeight[1] = <wartość Twojej-ToolRackHeight[1]>;

Pozycja stojaka narzędzi[1] = 1;

Wpisz tutaj 1. Określa to sposób przechowywania narzędzia:

Typ stojaka na narzędzia[1] = 1;

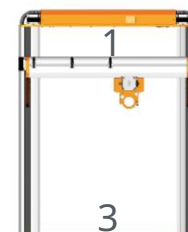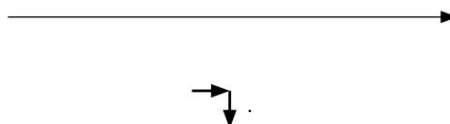

Przeźnij do linii 56 – Korekty:

W tym momencie wykorzystywane są wcześniej ustalone współrzędne wprowadzonych narzędzi. Wartość w nawiasach kwadratowych identyfikuje narzędzie.

NarzędzieX[1] = <wartość-narzędziaX[1]>;

NarzędzieY[1] = <wartość-Twojego-Narzędzia[1]>;

Tutaj podajesz, w którym magazynie (1-4) się znajduje narzędzie się znajduje. W tym przypadku jest to magazyn 1.

Używany stojak na narzędzia [1] = 1;

```

C:\UCCNC\Profiles\Macro_Stepcraft_M700\M6.txt - Notepad++
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Ma
M20204.txt M6.txt
55 // (3) STEP-CRAFT Tool Data X,Y and Rack number
56 // ----- EXAMPLE Tool 1 to 12 using Rack 1
57
58 ToolX[1] = 100; // Tool X position
59 ToolY[1] = 100; // Tool Y position
60 UsedToolRack[1] = 1; // Number of toolrack where the tool
61
62 ToolZ[1] = ToolRackHeight[UsedToolRack[1]] ; // Do not cha
63 HolderPosition[1] = ToolRackPosition[UsedToolRack[1]] ; //
64 HolderType[1] = ToolRackType[UsedToolRack[1]] ; // Do not
65
66 ToolX[2] = 100; // Tool X position
67 ToolY[2] = 100; // Tool Y position
68 UsedToolRack[2] = 1; // Number of toolrack where the tool
69
70 ToolZ[2] = ToolRackHeight[UsedToolRack[2]] ; // Do not cha
71 HolderPosition[2] = ToolRackPosition[UsedToolRack[2]] ; //
72 HolderType[2] = ToolRackType[UsedToolRack[2]] ; // Do not
73
74 ToolX[3] = 100; // Tool X position
75 ToolY[3] = 100; // Tool Y position
76 UsedToolRack[3] = 1; // Number of toolrack where the tool

```

Uwaga: Ponieważ zapisałeś współrzędne XT1, możesz łatwo obliczyć wszystkie inne współrzędne lokalizacji narzędzi w magazynie. Odległości pomiędzy środkami lokalizacji narzędzi wynoszą 45 mm w kierunku X. Oblicz także współrzędne czujnika długości narzędzia - będą one potrzebne później.

Wprowadź te trzy wartości dla każdego narzędzia. Przykładowo dla narzędzia T2 znajdującego się w tym samym magazynie wartości wyglądałyby następująco:

NarzędzieX[2] = <wartość-narzędziaX[2]>;

NarzędzieY[2] = <wartość-Twojego-Narzędzia[2]>;

Używany stojak na narzędzia [2] = 1;

miejsce na narzędzia nr	NarzędzieX[n]	NarzędzieY[n]
WLS	15,7	738,8
1	465,7	
2	465,7 - 45 = 420,7	
N	...	

Możesz użyć tej tabeli, aby zanotować współrzędne pierwszego z dziesięciu narzędzi i WLS.

Narzędzie	Współrzędna X	Narzędzie	Współrzędna Y
NarzędzieX[1]		Narzędzie[1]	
NarzędzieX[2]		Narzędzie[2]	
NarzędzieX[3]		Narzędzie[3]	
NarzędzieX[4]		Narzędzie[4]	
NarzędzieX[5]		Narzędzie[5]	
NarzędzieX[6]		Narzędzie[6]	
NarzędzieX[7]		Narzędzie[7]	
NarzędzieX[8]		Narzędzie[8]	
NarzędzieX[9]		Narzędzie[9]	
NarzędzieX[10]		Narzędzie[10]	
TLSXkoord		TLSYkoord	

Zasadniczo możesz dystrybuować swoje narzędzia w dowolny sposób. Na przykład możesz użyć T1 do T10 w magazynie 1 i utworzyć T11 do T20 w magazynie 2. Oznacza to, że uchwyt na narzędzia znajduje się z przodu i z tyłu maszyny. czasopismo. Ale możliwe jest również swobodne rozpowszechnianie narzędzi. T1 w magazynie 1, T2 w magazynie 2, T3 w magazynie 1... Możesz pójść jeszcze dalej i swobodnie rozmieszczać fizyczne gniazda narzędzi. T1 można również zastosować w trzecim narzędziu można utworzyć nagranie magazynu.

W makrze M6 wstępnie ustawionych jest pierwszych 12 narzędzi, które można znaleźć od linii 56. Jeśli masz więcej niż 12 narzędzi Jeśli chcesz go utworzyć, skopiuj te sześć linii z narzędzia i dostosuj je do swojej sytuacji:

```
NarzędzieX[1] = <wartość-narzędziaX[1]>; // Pozycja X narzędzia
NarzędzieY[1] = <wartość-Twojego-Narzędzia[1]>; // Pozycja Y narzędzia
Używany stojak na narzędzia [1] = 1; // Numer stojaka na narzędzia, w którym znajduje się narzędzie
```

```
ToolZ[1] = ToolRackHeight[UsedToolRack[1]] ;
HolderPosition[1] = ToolRackPosition[UsedToolRack[1]];
Typ uchwytu[1] = Typ stojaka na narzędzia[UsedToolRack[1]] ;
```

Podczas tworzenia T13 w magazynie 2 wartości te będą wyglądać następująco:

```
NarzędzieX[13] = <wartość-narzędziaX[13]>; // Pozycja X narzędzia
ToolY[13] = <wartość-Twojego-Narzędzia[13]>; // Pozycja Y narzędzia
UżywanyStojak na narzędzia[13] = 2; // Numer stojaka na narzędzia, w którym znajduje się narzędzie
```

```
ToolZ[13] = ToolRackHeight[UsedToolRack[13]] ;
HolderPosition[13] = ToolRackPosition[UsedToolRack[13]];
HolderType[13] = ToolRackType[UsedToolRack[13]] ;
```

Kopiuj i wklej
ostatnie narzędzie
wstawić

Po zakończeniu konfiguracji wyświetlana jest dokładna pozycja zintegrowanego czujnika długości narzędzia, który ma zostać zastosowany zdeponowane. Otwórz makro m20204.txt.

Przeźnij do linii 21 – Korekty:

podwójne StałeTLS = 1;

double TLSXcoord = <twoja-TLSXkoord-wartość>;

double TLSYkoord = <wartość-twojego-TLSYkoord>;

podwójne przesunięcie Ytool = -50; /

Jeżeli magazynek zamontujesz z przodu (pozycja 3),

proszę wpisać 50 .

Zapisz i zamknij plik. Twój magazyn narzędzi

zainstalowany jest teraz całkowicie skonfigurowany.

```

C:\UCCNC\Profiles\Macro_Stepcraft_M700\M20204.txt - Notepad++
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Ma
M20204.txt M6.txt
13 double FeedrateSlow = 40; //Feedrate for probing
14 double Retractheight = 30; //The retract height
15 double Retractforsecondmeasurement = 2;
16 double[] ZabsoluteT = new double[30];
17 double[] ZdisT = new double[30];
18 double CurrentTool = 0;
19 int Numbertoolsint = 1;
20 int Singletoolsint = 1;
21 double FixedTLS = 1; // Set to 1 if the fixed TLS is
22 double TLSXkoord = 0; // set to zero if the fixed TLS
23 double TLSYkoord = 0; // set to zero if the fixed TLS
24 double Ytooloffset = -50; // Fixed TLS value - Use -50 if
25 ZdisT[1] = 0;
26 AS3.Setfield(ZdisT[1], 196);
27 AS3.Validatefield(196);
28 exec.Wait(100);
29
30 if (!AS3.Getcheckboxstate(600))
31 {
32 DialogResult result;
33 result = MessageBox.Show("This macro will automatically ad
34 if (result == System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel)

```

1.3 Makro M6: Objasnienie zmiennych – podsumowanie

Linia	zmienny	Wyjasnienie
21	int WaitRelease = 100;	Czas [ms], przez jaki magazyn narzedzi po otwarciu czeka na wykonanie kolejnego ruchu. Ma to znaczenie, gdy narzedzie jest przechowywane w magazynie.
24	int WaitSpin = 1000;	Czas oczekiwania [ms] do zatrzymania wrzeciona. Dopiero po tym czasie makro zostanie wykonane. Zdecydowanie powiniens dostosowac ta wartosc do wrzeciona, aby zapobiec ruchom, gdy wrzeciono wciagz sie toczy.
31	podwojne przesuniecie Xtool = 35;	Musisz ustawic ta wartosc , aby zachowac prawidlowy odstep bezpieczenstwa w kierunku X przy zblizeniu sie do magazynka. Zmien wartosc: <ul style="list-style-type: none"> • 20mm HF500 ATC • 35mm MM1000 ATC • 50 mm dla pneumatycznego magazynka stolowego dla serii M
32	podwojne przesuniecie Ytool = 35;	Musisz ustawic ta wartosc , aby zachowac prawidlowy odstep bezpieczenstwa w kierunku Y przy zblizeniu sie do magazynka. Zmien wartosc: <ul style="list-style-type: none"> • 20mm HF500 ATC • 35mm MM1000 ATC • 50 mm dla pneumatycznego magazynka stolowego dla serii M
33	podwojne przesuniecie Ztool = 35;	Wartosc ta okresla bezpieczna odleglosc jaka jest zachowywana przy wykonywaniu automatycznych ruchow M6 bezposrednio nad magazynkiem.
39	Wysokosc stojaka na narzedzia[1] = -10;	Z wysokosc, na ktorej narzedzie jest odkladane lub podnoszone. Pamietaj, aby uzyc wsporzadnych maszyny! Mozesz ustawic ta wartosc dla maksymalnie czterech magazynkow. Liczba w nawiasach kwadratowych [1] to numer magazynka.
40	Pozycja stojaka narzedzi[1] = 1;	Polozenie magazynu narzedzi [1]. Mozesz ustawic ta wartosc dla maksymalnie czterech magazynkow. Liczba w nawiasach kwadratowych [1] to numer magazynka. Zmien wartosc: <ul style="list-style-type: none"> • 1 Tyl • 2 Jasne • 3 Przod • 4 linki <p>Magazyn 2 na pozycji 3 wygladaby tak: Pozycja stojaka narzedzi[2] = 3;</p> 
41	Typ stojaka na narzedzia[1] = 0;	Rodzaj magazynu narzedzi. Wartosc moze wynosic 0 lub 1. Zmienna ta zmienia sciezke podejscia do magazynu. Zmien wartosc: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Magazyn na stole • 1 = Magazyn stolowy
58	NarzedzieX[1] = 100;	Wsporzadna X, w ktorej znajduje sie narzedzie. Liczba w nawiasach kwadratowych [1] to numer narzedzia.
59	NarzedzieY[1] = 100;	Wsporzadna Y, w ktorej znajduje sie narzedzie. Liczba w nawiasach kwadratowych [1] to numer narzedzia.
60	Uzywany stojak na narzedzia [1] = 1;	Magazyn narzedzi, w ktorym znajduje sie narzedzie. Liczba w nawiasach kwadratowych [1] to numer narzedzia. Zmienna ta moze przyjmowac wartosc od 1 do 4 (poniewaz moga istniec maksymalnie cztery magazyny narzedzi).

Proszę nie zmieniać innych zmiennych w makrze, gdyż może to ograniczyć jego funkcjonalność!

1.4 Podsumowanie makro M6

Krok		Wartość
1	Z jakiego zmieniacza narzędzi korzystasz?	
2	Jak długo wrzeczono potrzebuje od 100% prędkości do zatrzymania?	
3	W której pozycji zainstalowany jest magazynek (1-4)?	
4	Które narzędzie powinno być T1?	
5	Określ współrzędne położenia narzędzia T1	X: Y: Z:
6	Określ przesunięcie Z.	
7	Oblicz współrzędne innych lokalizacji narzędzi.	
8	Otwórz makro M6.txt i ustaw zmienne:	
9	Czekaj, zakręć	Zależy od zatrzymania silnika frezującego
	Xtooloffset	W zależności od użytego magazynka
	Przesunięcie narzędzia	W zależności od użytego magazynka
	Ztooloffset	Strefa bezpieczeństwa nad magazynkiem
	Wysokość ToolRackHeight Z do podnoszenia/umieszczania	
	ToolRackPosition Pozycja montażowa magazynu	
	Typ stojaka na narzędzia	Magazyn na stole czy na stole?
	NarzędzieX	Współrzędna X narzędzia
	NarzędzieY	Współrzędna Y narzędzia
	Używany stojak na narzędzia	Magazyn, w którym znajduje się narzędzie

2. Integracja magazynu narzędzi w WinPC-NC

W tym rozdziale opisano niezbędne zmiany, które należy wykonać w WinPC-NC, aby zapewnić poprawną funkcjonalność.

aby zapewnić funkcjonalność magazynu narzędzi. Zakłada się, że magazyn narzędzi już jest

została w pełni zmontowana, zmieniacz narzędzi jest skonfigurowany, a frezarka CNC jest gotowa do użycia. Czytać

instrukcję bezpieczeństwa i obsługi Twojej frezarki oraz zainstalowanych akcesoriów!

2.1 Przygotowanie do ustalenia pozycji

 
A. Otwórz WinPC-NC i kliknij

Podstawowe ustawienia. Następnie wybierz zakładkę

W sekcji Narzędzia aktywuj teraz

śpiewane -kompensacja i jak również Automatyeczna zmieniarzka.


Kliknij



Parametry -

Akcesoria.

pomiar długości

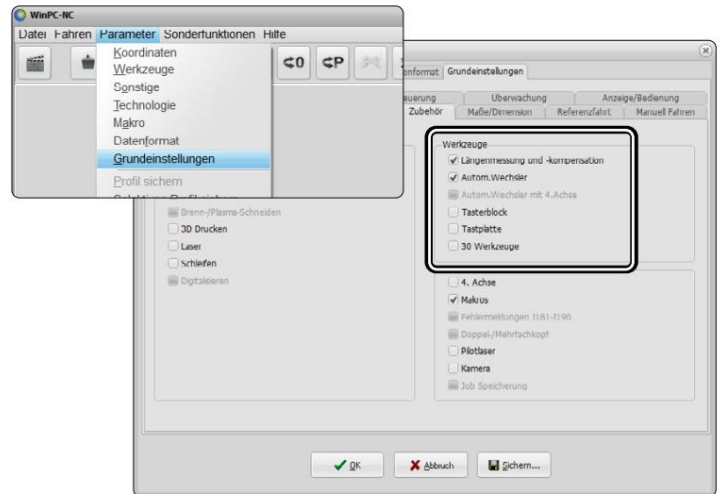


B. Wybierz zakładkę

Narzędzia - aktywacja . Tutaj możesz

Możesz między innymi nazwać swoje narzędzia i przypisać im kolor

i włączyć/wyłączyć je.

Kliknij

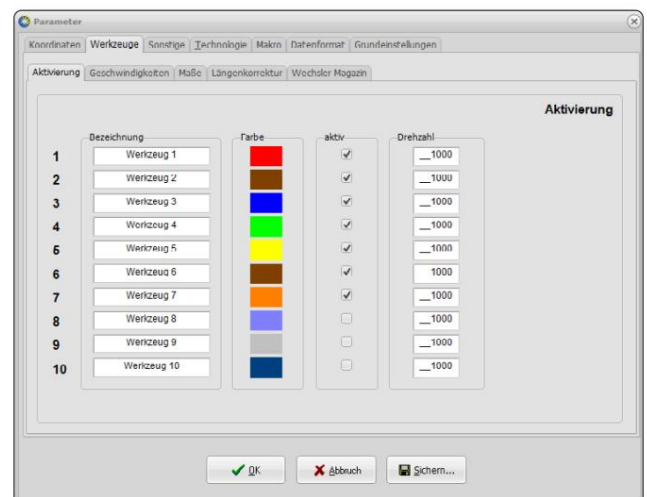

C. Zrób najpierw jedno

Podróż referencyjna Poprzez.

Po zakończeniu otwórz menu

ręczniejechać .

Mama-



2.2 Określenie pozycji zmiany narzędzia

D. Umieść uchwyt narzędziowy SK15 z najdłuższym narzędziem w zmieniaczu narzędzi.

Kliknij  , do otwierania/zamykania tulei zaciskowych.

mi. Teraz jedź ręcznie i z małą prędkością

dokładnie pośrodku od góry do pierwszej pozycji narzędzia.

Aby znaleźć punkt, użyj kartki papieru

w miejscu, w którym stożek uderza w papier. Idź jak jeden

Wyznaczanie punktu zerowego, należy postępować ostrożnie. Od tego momentu

Pozostało jeszcze 7,5 mm do prawidłowego dopasowania

Dostosuj rozmiar kroku w zaznaczonym menu rozwijanym. pojazd

1,5 mm w dół, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie

żeby móc sprawdzić. Jeśli to konieczne, ostrożnie wykonaj założenia X/Y

Dokonaj regulacji. Teraz wsuń się o 1 mm plus sześć razy

Kierunek Z.

Teraz zapisz je Współrzędne maszyny jako X, Y i Z1 .

Odejmij 50 mm od wartości Y. To gwarantuje jedno

Odległość bezpieczeństwa przed magazynem narzędzi.

f. Teraz przejdź na przykład na kroki co 10 mm. Zawieź cię

w kierunku minus Z, aż narzędzie całkowicie wysunie się z uchwytu

Magazyn narzędzi został przeniesiony. Następnie jedź dodatkowo

około 5 mm w kierunku minus Z. Zapisz współrzędne

jako wartość Z2.

Z tych wartości obliczasz kwotę $Z1 - Z2 = \Delta Z$

Wartości te zostaną użyte w następnym kroku i później dla

Wymagane utworzenie makr.

Kliknij  .


G. Na przykład skorzystaj z poniższej tabeli, aby zapisać własne obliczone wartości.

Pozycje narzędzi są oddalone od siebie o 45 mm. Oblicz odpowiednio pozycje X wszystkich pozostałych

Pozycje narzędzi (każda -45 mm w kierunku X). Pozycja Y/Z pozostaje stała dla wszystkich narzędzi.

Wprowadź odpowiednio wartości dla pozostałych swoich narzędzi. Spójrz na czujnik długości narzędzia (WLS).

po prostu jako narzędzie 11.

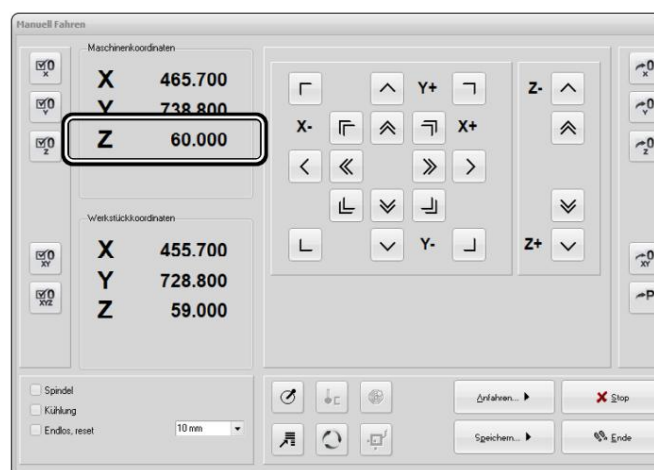

Wartości mogą wyglądać mniej więcej tak:

Stacja narzędziowa	X	Y - 50 mm	Z2
Czujnik długości narzędzia	15,7	738,8 - 50 = 688,8	60
1	465,7	688,8	60
2	465,7 - 45 = 420,7	688,8	60
N	...	688,8	60

Narzędzie	Współrzędna X
NarzędzieX[1]	
NarzędzieX[2]	
NarzędzieX[3]	
NarzędzieX[4]	
NarzędzieX[5]	
NarzędzieX[6]	
NarzędzieX[7]	
NarzędzieX[8]	
NarzędzieX[9]	
NarzędzieX[10]	
TLSXkoord	

Narzędzie	Współrzędna Y
Narzędzie[1]	
Narzędzie[2]	
Narzędzie[3]	
Narzędzie[4]	
Narzędzie[5]	
Narzędzie[6]	
Narzędzie[7]	
Narzędzie[8]	
Narzędzie[9]	
Narzędzie[10]	
TLSYkoord	


H. Kliknij **Parametry - narzędzia** . Wybierz ryż


ter **Zmieniacz** czasopismo. W tej masce wprowadzasz krok

G. zarejestrowane pozycje X/Y/Z. Aktywuj **zmieniacz, Z**

nie uruchamiaj się.

Kliknij

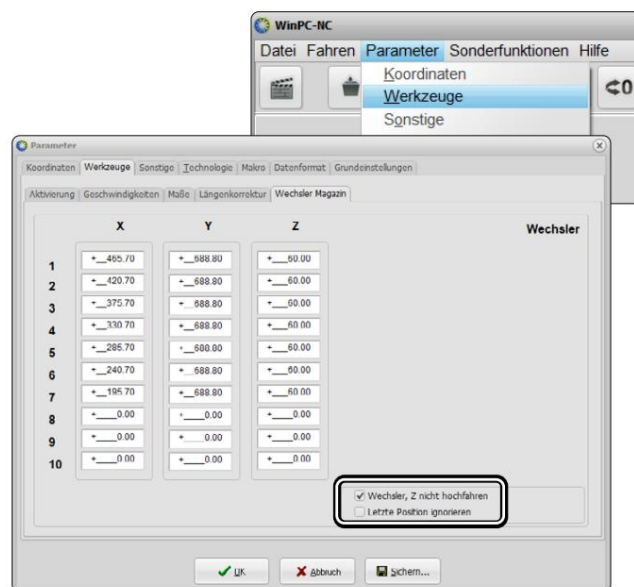


I. Kliknij **Parametry - narzędzia** i wybierz to
 konny Korekta długości . W sekcji **Pozycja przycisku** dawać
 wcześniej ustaloną pozycję X/Y/Z czujnika długości narzędzia
 sory (WLS). Aktywuj **automatyczny Korekta długości**.
 Kliknij 




2.3 Tworzenie wymaganych makr

J. Wybierz zakładkę **makro**. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami
 wykonaj opisane kroki, aby uzyskać makra z tabel pliku
 utwórz następną stronę.

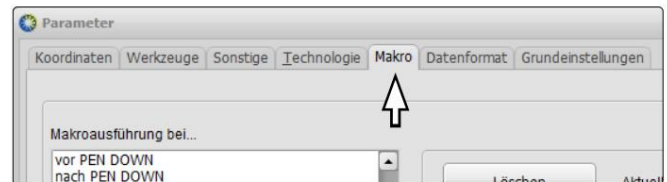


Ogólny opis tworzenia makra:

k. Po naciśnięciu spustu
 kliknięto, aby wyświetlić makro (1)
 Ben, wyszukaj na liście i
 prawo zgodnie z życzeniem
 polecenie (2).
 Po kliknięciu tego
 możesz użyć wejścia
 pole po lewej stronie tej listy
 Wprowadź wartość (3).
 Prześlij to polecenie
 następnie za pomocą przycisku **Na-**
 powiesić (4) na górze listy.

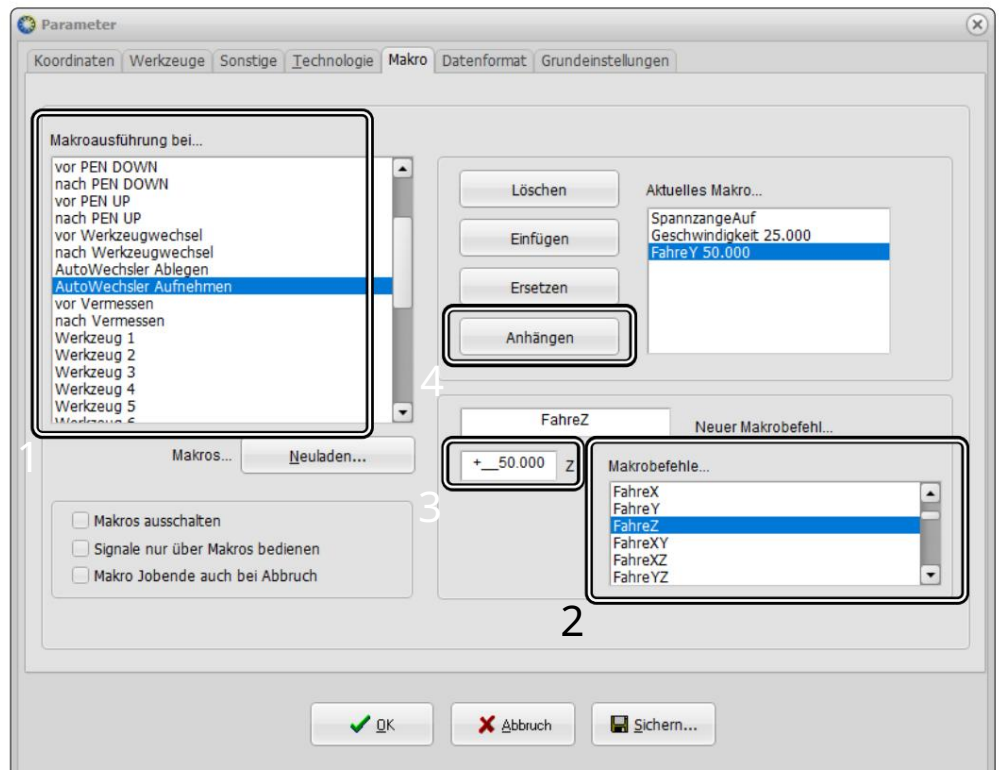

I. Korzystając z tej procedury, utwórz polecenia dla czterech makr, korzystając z poniższych tabel.

Po umieszczeniu wszystkich kroków w makrze zapisz je za pomocą 

m. Po zapisaniu czterech makr potwierdź za pomocą 

Twój magazyn narzędzi jest teraz skonfigurowany i gotowy do użycia.

Makro „przed pomiarem”

Komenda	Wartość	Opis
Jedź Y	50 000	Wrzeczono przesuwania się o 50 mm do tyłu nad czujnikiem długości narzędzia

Makro „po pomiarze”

Komenda	Wartość	Opis
Jedź Y	-50 000	Wrzeczono przesuwania się o 50 mm przed rzędem magazynu

AutoChanger przechwytuje makro

Komenda	Wartość	Opis
Prędkość	25 000	Maszyna wykonuje następujące polecenia z szybkością 25 mm/s
Jedź Y	50 000	Wrzeczono przesuwania się o 50 mm do tyłu w stosunku do rzędu magazynu
ColletUp	nie dotyczy	Otwiera się tuleja zmieniacza narzędzi
FahreZ	+ ΔZ	Wrzeczono przesuwania się w dół do uchwytu narzędziowego
ColletTo	nie dotyczy	Tuleja zamyka się
FahreZ	- ΔZ	Wrzeczono ponownie przesuwania się w górę
Jedź Y	-50 000	Wrzeczono ponownie przesuwania się o 50 mm przed rzędem magazynu

Makro „Zapisz AutoChanger”.


Komenda	Wartość	Opis
Prędkość	25 000	Maszyna wykonuje następujące polecenia z szybkością 25 mm/s
Jedź Y	50 000	Wrzeczono przesuwania się o 50 mm do tyłu w stosunku do rzędu magazynu
FahreZ	+ ΔZ	Wrzeczono przesuwania się w dół do magazynu
ColletUp	nie dotyczy	Tuleja otwiera się
FahreZ	- ΔZ	Wrzeczono ponownie przesuwania się w górę
ColletTo	nie dotyczy	Tuleja zamyka się
Jedź Y	-50 000	Wrzeczono przesuwania się o 50 mm przed rzędem magazynu

3. Konfiguracja magazynu narzędzi w UCCNC v3.4

W tym rozdziale opisano niezbędne zmiany w UCCNC, aby zapewnić funkcjonalność Magazynu Narzędzi. To jest tak-
założmy, że magazyn narzędzi został już całkowicie zmontowany, zmieniacz narzędzi jest skonfigurowany i
frezarka CNC jest gotowa do pracy. Przeczytaj instrukcje bezpieczeństwa i obsługi swojego
frezarka i zainstalowane akcesoria! W razie potrzeby pobierz odpowiednie instrukcje
tutaj: <https://stepcraft-systems.com/en/services/manuals>




3.1 Przygotowanie zmieniacza narzędzi

Zamontuj uchwyt narzędziowy SK15 w swoim automatycznym zmieniaczu narzędzi. Możesz kliknąć  otwierać i zamykać
moletować.



3.2 Edycja makr

Zdecyduj, które z Twoich narzędzi będzie zdefiniowane jako narzędzie 1 (T1). W przykładzie
stosowany jest magazynek z 10 oprawkami narzędziowymi. Magazyn ten posiada zintegrowane narzędzie
Czujnik długości (TLS). Pierwsze narzędzie po prawej stronie jest tu zdefiniowane jako T1
przykład.

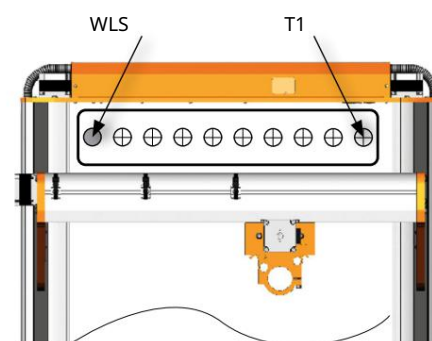

Do domu swoją maszynę. Teraz znajdź współrzędne maszynowe X, Y i Z lokalizacji narzędzia T1,
przesuwając uchwyt narzędziowy do pierścienia ustalającego (bez włożonego narzędzia). Ręcznie i z
małą prędkością przesunij się dokładnie na środek pierścienia ustalającego T1 od góry. Robiąc to, użyj
kartki papieru, jak pokazano, i znajdź
Punkt Z, w którym uchwyt narzędzia styka się z papierem. Postępuj ostrożnie, tak jakbyś znalazł punkt
zerowy. Od tego momentu pozostaje jeszcze 7,5 mm w kierunku Z, aż uchwyt narzędziowy zostanie
prawidłowo osadzony. W przypadku korzystania z adaptera SK15
/ SK10, odległość wynosi około 6 mm. Sprawdź dopasowanie!



Pamiętaj, aby podczas zapisywania ułamków dziesiętnych używać kropek zamiast przecinków.

Źle: 100,5

Poprawnie: 100.5


Zanotuj współrzędne maszyny w następujący sposób:

ToolX[1], ToolY[1] i dla wartości Z ToolRackHeight[1].

Ustaw punkt zerowy Z dla przedmiotu obrabianego.

Zmierzona wartość	Wartość
NarzędzieX[1]	
NarzędzieY[1]	
Wysokość stojaka na narzędzia[1]	
Ztooloffset	
Czekaj, zakręć	

Teraz przesunąć oś Z w górę, aż dolna krawędź uchwytu narzędziowego zrówna się z górną krawędź T2. Przejdź w górę o kolejne 10 mm. Zwróć uwagę na przebytą odległość punkt zerowy Z jako Ztooloffset. Ta wartość będzie później potrzebna ze względów bezpieczeństwa odległość, jaka jest utrzymywana przy ruchach automatycznych (bez użycia narzędzia) wykonywane bezpośrednio nad magazynem.

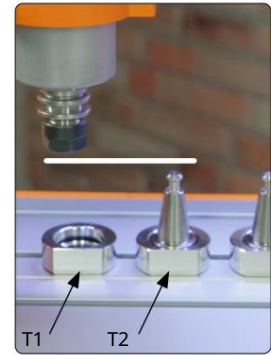

Teraz uruchom wrzeciono frezarskie ze 100% prędkością. Pozwól wrzecionu pracować przez kilka sekund, a następnie zatrzymaj je ponownie. Mniej więcej zmierz czas potrzebny do całkowitego zatrzymania wrzeciona. Pomnóż zmierzony czas (sekundy) przez 1000 do zamień na milisekundy. Zapisz wynik jako WaitSpin.

Teraz otwórz ścieżkę swojego profilu UCCNC: C:\UCCNC\Profiles\Macro_<Twój-StepcraftModel>

Przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian wykonaj kopię zapasową nowego makra M6.txt. W poniższej sekcji opisano, które wartości dostosować się do jakich okoliczności. Postępuj dokładnie zgodnie z poniższymi instrukcjami, w przeciwnym razie możesz mieć wpływ na funkcjonalność makra. Otwórz plik M6.txt z folderu swojego profilu – na przykład za pomocą programu Notatnik dla systemu Windows lub darmowego oprogramowania Notatnik++.

Przejdź do wiersza 24 – Regulacja:

```
int WaitSpin = <Twoja-Wartość-WaitSpin>;
```

```
22 double Feedrate = 750;
23 double SafeZ = -2;
24 int WaitSpin = 1000;
25 // Get current XY machine coordinates to return to this
26 double Xoriginalpos = exec.GetXmachpos();
```

Przejdź do linii 30 – Regulacja:

W tym przypadku używasz magazynka znajdującego się w łóżku

```
podwójne przesunięcie Xtool = 50;
```

```
podwójne przesunięcie Ytool = 50;
```

Wprowadź wcześniej zmierzony Ztooloffset:

```
double Ztooloffset = <Twoja wartość-Ztooloffset>;
```

```
C:\UCCNC\Profiles\Macro_Stepcraft_M700\M6.txt - Notepad++
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins W
M20204.txt M6.txt
28 double Zoriginalpos = exec.GetYmachpos();
29
30 // ----- VALUES TO ADJUST -----
31 double Xtooloffset = 35; //ATC release distance Use 20mm
32 double Ytooloffset = 35; //ATC release distance Use 20mm
33 double Ztooloffset = 35; //STEPSCRAFT tool raise offset for
34 double ATCVersion = 0; // 20mm value for HF500 // 35mm
35 double ATCsafepickup = 2; // Value to safe pickup of the
36
37 // (2) STEPSCRAFT Tool Rack Information
38
39 ToolRackHeight[1] = -10; // Height of the tool rack
40 ToolRackPosition[1] = 1; // Rack positions back=1, right=
41 ToolRackType[1] = 0; // 0 for standard slide support / 1 fo
42
43 ToolRackHeight[2] = -10; // Height of the tool rack
44 ToolRackPosition[2] = 1; // Rack positions back=1, right=
45 ToolRackType[2] = 1; // 0 for standard slide support / 1 fo
46
47 ToolRackHeight[3] = -10; // Height of the tool rack
48 ToolRackPosition[3] = 1; // Rack positions back=1, right=
49 ToolRackType[3] = 0; // 0 for standard slide support / 1 fo
```

Przeźnij do linii 38 – Regulacja:

W tym miejscu zostaje zdefiniowana ścieżka podejścia. Wartość w nawiasach kwadratowych identyfikuje magazyn [1-4]. W tym przykładowo jest to magazyn [1] w pozycji 1. W oparciu o położenie (1 oznacza tył, 3 oznacza przód) i magazyn [1] typu, makro wybiera odpowiednią ścieżkę dotarcia z kierunków X i Y do magazynu. Dostosuj poniższe wartości dla zainstalowanego magazynka:

$\text{ToolRackHeight}[1] = \langle \text{Twoja-ToolRackHeight}[1] - \text{Wartość} \rangle;$

$\text{Pozycja stojaka narzędzi}[1] = 1;$

Wpisz 1. To ustawienie określi sposób podnoszenia i upuszczania narzędzi przez ATC.

Ścieżka podejścia:



$\text{Typ stojaka na narzędzia}[1] = 1;$



Przeźnij do wiersza 56 – Regulacja:

W tym momencie ustalone wcześniej współrzędne wprowadzono narzędzia. Wartość w nawiasach kwadratowych określa narzędzie.

$\text{NarzędzieX}[1] = \langle \text{Wartość-Twojego-NarzędziaX}[1] \rangle;$

$\text{NarzędzieY}[1] = \langle \text{Twoja-Wartość-Narzędzia}[1] \rangle;$

Zmienna ta służy do definiowania Magazynu Narzędzi (1-4),

który trzyma narzędzie. W tym przypadku jest to magazyn 1.

$\text{Używany stojak na narzędzia}[1] = 1;$

```

C:\UCCNC\Profiles\Macro_Stepcraft_M700\M6.txt - Notepad++
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Ma
M20204.txt M6.txt
55 // (3) STEPCRAFT Tool Data X,Y and Rack number
56 // ----- EXAMPLE Tool 1 to 12 using Rack 1
57
58 ToolX[1] = 100; // Tool X position
59 ToolY[1] = 100; // Tool Y position
60 UsedToolRack[1] = 1; // Number of toolrack where the tool
61
62 ToolZ[1] = ToolRackHeight[UsedToolRack[1]] ; // Do not chan
63 HolderPosition[1] = ToolRackPosition[UsedToolRack[1]]; //
64 HolderType[1] = ToolRackType[UsedToolRack[1]] ; // Do not
65
66 ToolX[2] = 100; // Tool X position
67 ToolY[2] = 100; // Tool Y position
68 UsedToolRack[2] = 1; // Number of toolrack where the tool
69
70 ToolZ[2] = ToolRackHeight[UsedToolRack[2]] ; // Do not chan
71 HolderPosition[2] = ToolRackPosition[UsedToolRack[2]]; //
72 HolderType[2] = ToolRackType[UsedToolRack[2]] ; // Do not
73
74 ToolX[3] = 100; // Tool X position
75 ToolY[3] = 100; // Tool Y position
76 UsedToolRack[3] = 1; // Number of toolrack where the tool

```

Uwaga: Ponieważ już określiłeś współrzędne T1, możesz łatwo obliczyć współrzędne dla wszystkich pozostałych narzędzi w magazynie. Odstęp pomiędzy punktami środkowymi elementów ustalających narzędzia wynosi 45 mm w kierunku X. Oblicz także współrzędne czujnika długości narzędzia (TLS), ponieważ będą one potrzebne później.

Wprowadź te trzy wartości dla każdego narzędzia. Przykładowo dla narzędzia T2 w tym samym magazynie wartości będą następujące:

$\text{NarzędzieX}[2] = \langle \text{Wartość Twojego-NarzędziaX}[2] \rangle;$

$\text{NarzędzieY}[2] = \langle \text{Wartość-narzędziaY}[2] \rangle;$

$\text{Używany stojak na narzędzia}[2] = 1;$

narzędzie nr	NarzędzieX[n]	NarzędzieY[n]
TLS	15,7	738,8
1	465,7	
2	465,7 - 45 = 420,7	
N	...	

Zachęcamy do skorzystania z tabeli na następnej stronie, aby zanotować obliczone wartości dla 10 narzędzi i TLS.

Narzędzie	Współrzędna X	Narzędzie	Współrzędna Y
NarzędzieX[1]		Narzędzie[1]	
NarzędzieX[2]		Narzędzie[2]	
NarzędzieX[3]		Narzędzie[3]	
NarzędzieX[4]		Narzędzie[4]	
NarzędzieX[5]		Narzędzie[5]	
NarzędzieX[6]		Narzędzie[6]	
NarzędzieX[7]		Narzędzie[7]	
NarzędzieX[8]		Narzędzie[8]	
NarzędzieX[9]		Narzędzie[9]	
NarzędzieX[10]		Narzędzie[10]	
TLSXkoord		TLSYkoord	

Ogólnie rzecz biorąc, możliwe jest przydzielenie narzędzi według własnych upodobań. Możesz przydzielić T1 do T10 do magazynu 1 i T11 przez T20 do magazynu 2. To dałoby ci magazyn z tyłu i z przodu maszyny. Ale poza

W tym scenariuszu możliwe jest również dowolne rozmieszczenie narzędzi. T1 w magazynie 1, T2 w magazynie 2, T3 w magazynie 1... Możesz pójść o krok dalej i przydzielić swoje narzędzia – zamiast tego T1 można umieścić w trzecim miejscu na narzędzia z pierwszego.

Parametry dla pierwszych 12 narzędzi są wstępnie ustawione i można je znaleźć poczynawszy od wiersza 56. Jeśli chcesz użyć więcej niż 12, skopiuj i wklej sześć linii kodu, jak pokazano poniżej:

```
NarzędzieX[1] = <Wartość-Twojego-NarzędziaX[1]>; // Pozycja X narzędzia
NarzędzieY[1] = <Wartość-Twojego-Narzędzia[1]>; // Pozycja Y narzędzia
Używany stojak na narzędzia [1] = 1; // Numer stojaka na narzędzia, w którym znajduje się narzędzie
```

```
ToolZ[1] = ToolRackHeight[UsedToolRack[1]] ;
HolderPosition[1] = ToolRackPosition[UsedToolRack[1]];
Typ uchwytu[1] =Typ stojaka na narzędzia[UsedToolRack[1]] ;
```

Parametry T13 w magazynie 2 wyglądałyby następująco:

```
NarzędzieX[13] = <Wartość Twojego-NarzędziaX[13]>; // Pozycja X narzędzia
NarzędzieY[13] = <Wartość-Twojego-Narzędzia[13]>; // Pozycja Y narzędzia
UżywanyStojak na narzędzia[13] = 2; // Numer stojaka na narzędzia, w którym znajduje się narzędzie
```

```
ToolZ[13] = ToolRackHeight[UsedToolRack[13]] ;
HolderPosition[13] = ToolRackPosition[UsedToolRack[13]];
HolderType[13] = ToolRackType[UsedToolRack[13]] ;
```

Skopiuj i wklej później
ostatnie narzędzie.

STEPCRAFT.

Otwórz makro m20204.txt aby zakończyć instalację magazynu.

Przeviń do wiersza 21 – Regulacja:

```
podwójne StałeTLS = 1;
double TLSXcoord = <Twoja-TLSXkoord-Wartość>;
double TLSYcoord = <Twoja-TLSYcoord-Value>;
podwójne przesunięcie Ytool = -50; /
```


W przypadku montażu magazynka z przodu (poz

3), wpisz zamiast tego 50 .

Zapisz i zamknij plik. Twój magazyn jest teraz gotowy do użycia.

```
C:\UCCNC\Profiles\Macro_Stepcraft_M700\M20204.txt - Notepad++
Datei Bearbeiten Suchen Ansicht Kodierung Sprachen Einstellungen Werkzeuge Ma
M20204.txt M6.txt
13 double FeedrateSlow = 40; //Feedrate for probing
14 double Retractheight = 30; //The retract height
15 double Retractforsecondmeasurement = 2;
16 double[] ZabsoluteT = new double[30];
17 double[] ZdisT = new double[30];
18 double CurrentTool = 0;
19 int Numbertoolsint = 1;
20 int Singletoolsint = 1;
21 double FixedTLS = 1; // Set to 1 if the fixed TLS is
22 double TLSXcoord = 0; // set to zero if the fixed TLS
23 double TLSYcoord = 0; // set to zero if the fixed TLS
24 double Ytooloffset = -50; // Fixed TLS value - Use -50 if
25 ZdisT[1] = 0;
26 AS3.Setfield(ZdisT[1], 196);
27 AS3.Validatefield(196);
28 exec.Wait(100);
29
30 if (!AS3.Getcheckboxstate(600))
31 {
32 DialogResult result;
33 result = MessageBox.Show("This macro will automatically ad
34 if (result == System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel)
```

3.4 M6-Makro: Objaśnienie zmiennych – Sumowanie

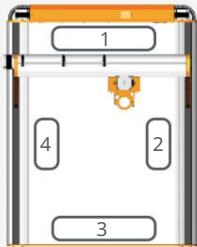Linia	zmienny	Wyjaśnienie
21	int WaitRelease = 100;	Czas [ms] jaki ATC czeka przed wykonaniem jakichkolwiek czynności po otwarciu tulei zaciskowej. Ma to znaczenie przy rozmieszczaniu narzędzi w magazynie.
24	int WaitSpin = 1000;	Czas [ms] potrzebny do całkowitego zatrzymania silnika wrzeciona. Makro będzie czekać tyle czasu przed wykonaniem. Wartość tę należy dostosować do indywidualnego silnika wrzeciona, aby podczas obracania się wrzeciona nie były wykonywane żadne ruchy!
31	podwójne przesunięcie Xtool = 35;	Należy dostosować tę wartość , aby podczas dojazdu do magazynu narzędzi zapewnić prawidłowy odstęp bezpieczeństwa w kierunku X. Ustaw wartość na: <ul style="list-style-type: none"> • 20mm HF500 ATC • 35mm MM1000 ATC • Pneumatyczne magazynki stołowe 50 mm
32	podwójne przesunięcie Ytool = 35;	Należy dostosować tę wartość , aby zapewnić prawidłowy odstęp bezpieczeństwa w kierunku Y podczas zbliżania się do magazynu narzędzi. Ustaw wartość na: <ul style="list-style-type: none"> • 20mm HF500 ATC • 35mm MM1000 ATC • Pneumatyczne magazynki stołowe 50 mm
33	podwójne przesunięcie Ztool = 35;	Wartość ta określa odstęp bezpieczeństwa jaki jest zachowywany podczas wykonywania automatycznych ruchów M6 tuż nad magazynkiem.
39	Wysokość stojaka na narzędzia[1] = -10;	Wysokość Z, na której narzędzia są podnoszone/upuszczane. Pamiętaj, aby użyć współrzędnych maszyny! Możesz ustawić tę wartość dla maksymalnie 4 magazynków. Wartość w nawiasach kwadratowych identyfikuje magazyn.
40	Pozycja stojaka narzędzi[1] = 1;	Położenie magazynu narzędzi [1]. Możesz dostosować tę wartość dla maksymalnie 4 zlinów magazynów. Wartość w nawiasach kwadratowych oznacza magazyn narzędzi. Ustaw wartość na: <ul style="list-style-type: none"> • 1 tył • 2 Jasne • 3 z przodu • 4 W lewo <p>Magazyn 2 na pozycji 3 wyglądałby tak: Pozycja stojaka narzędzi[2] = 3;</p> 
41	Typ stojaka na narzędzia[1] = 0;	Typ magazynu narzędzi. Ta wartość może wynosić 1 lub 0. Ustaw wartość na: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Magazyny na stole • 1 = Magazyny stołowe
58	NarzędzieX[1] = 100;	To jest współrzędna X narzędzia. Liczba w nawiasach kwadratowych [1] identyfikuje narzędzie.
59	NarzędzieY[1] = 100;	To jest współrzędna Y narzędzia. Liczba w nawiasach kwadratowych [1] identyfikuje narzędzie.
60	Używany stojak na narzędzia [1] = 1;	Magazyn narzędziowy, w którym znajduje się narzędzie. Wartość w nawiasach kwadratowych identyfikuje narzędzie. Zmienną tę można ustawić na wartości od 1 do 4, ponieważ można zastosować do 4 magazynów narzędzi.

Zmień tylko wymienione zmienne, w przeciwnym razie możesz mieć negatywny wpływ na funkcjonalność makra.

3.4 Podsumowanie Makra M6

Krok		Wartość
1	Którego automatycznego zmieniacza narzędzi używasz?	
2	Jaki jest czas potrzebny do całkowitego zatrzymania się wrzeciona?	
3	W jakiej pozycji jest zamontowany magazynek (1-4)?	
4	Które z Twoich narzędzi powinno być traktowane jako T1?	
5	Znajdź współrzędne T1.	X: Y: Z:
6	Oblicz współrzędne pozostałych narzędzi.	
7	Zdefiniuj odpowiednie przesunięcie Z.	
8	Otwórz makro M6.txt i dostosuj zmienne.	
9	Czekaj, zakręć	Zależy od czasu, aby się zatrzymać
	Xtooloffset	Zależy od ATC
	Przesunięcie narzędzia	Zależy od ATC
	Ztooloffset	Prześwit nad magazynkiem
	ToolRackHeight Wysokość Z	do podnoszenia/upuszczania narzędzi
	ToolRackPosition Zależy	od położenia magazynu
	Typ stojaka na narzędzia	Magazyny na stole czy na stole?
	NarzędzieX	Współrzędna X narzędzia
	NarzędzieY	Współrzędna Y narzędzia
	Używany stojak na narzędzia	Toolrack, do którego przypisane jest narzędzie


4. Konfiguracja magazynu narzędzi w WinPC-NC

4.1 Pierwsze kroki

A. Otwórz WinPC-NC i kliknij Parametry - Ustawienia podstawowe.

Wybierz zakładkę Sprzęt i aktywuj Pomiar długości-
kompensacja mentowa i automatyczny zmieniacz narzędzi (ATC)


Kliknij  Save...

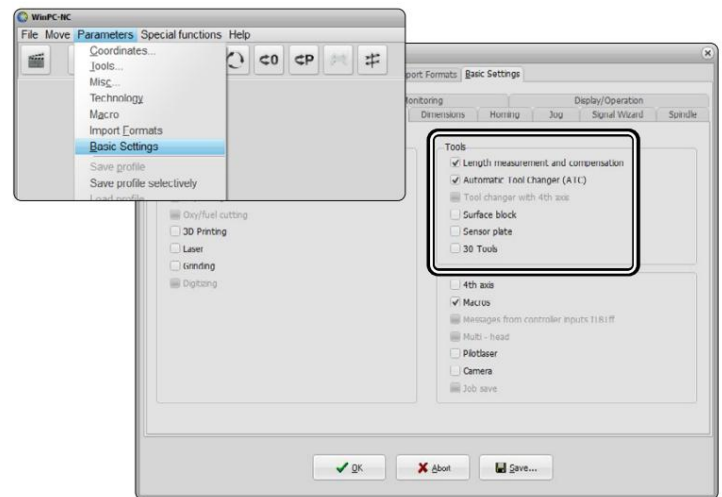


B. Wybierz zakładkę Narzędzia - Aktywacja. Możesz użyć tego menu do

Nazwij swoje narzędzia indywidualnie i przypisz kolory. Dodatkowo ty
może aktywować lub dezaktywować narzędzia.


Kliknij  Save... I .

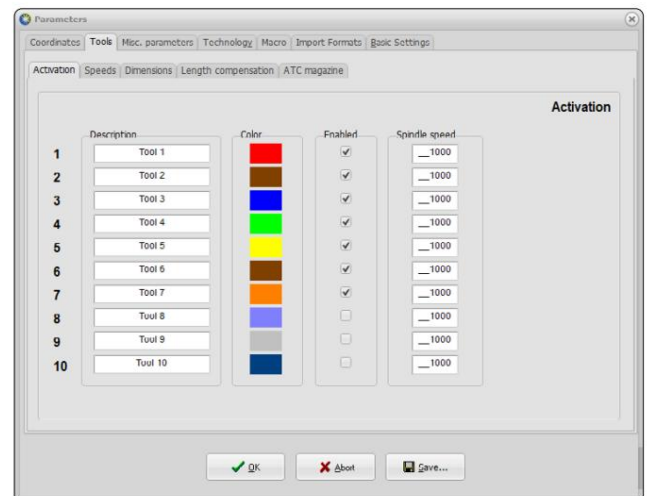

C. Zatrzymaj maszynę za pomocą przycisku . Po powrocie do domu
maszyny, otwórz menu Jog. 

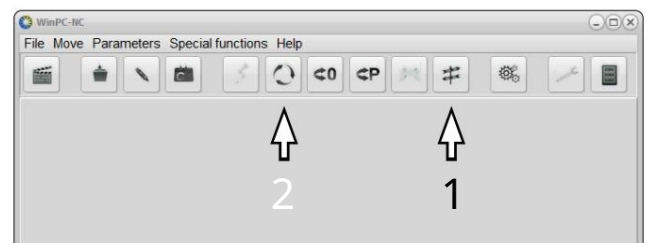

4.2 Znajdowanie pozycji pierścienia ustalającego

D. Zamontuj uchwyt narzędziowy SK15 mieszczący najdłuższe narzędzie w automatycznym zmiennym narzędzi. Możesz kliknąć  otworzyć i zamknij molette.

mi. Ręcznie i powoli wbij w pierwszy pierścień ustalający. Robić pamiętaj, aby umieścić uchwyt narzędziowy dobrze wyśrodkowany w uchwycie Pierścieni. Użyj kartki papieru, aby znaleźć położenie, w którym stożek uderza w papier. Postępuj tak samo, jak podczas punktu zerowego determinacja. Po dotknięciu papieru pozostaje 7,5 mm osiągnąć dobre dopasowanie. Zmień ustawienia dysku na przyrostowe kroki, korzystając z menu rozwijanego. Przejedź 1,5 mm w dół i sprawdź, czy uchwyt narzędziowy jest dobrze wycentrowany. Jeśli to konieczne dokładnie popraw położenie X/Y. Jeśli oprawki narzędziowe znajdują się w pozycji jest dobry, wbij pozostałe 6 mm, stosując odstępy 6 x 1 mm + Kierunek Z.

Zanotuj współrzędne maszyny.

Nazwij je X, Y i Z1. Odejmij 50 mm od wartości Y.

Zapewni to bezpieczną odległość przed narzędziem

Czasopisma.


f. Przełącz na kroki np. 10 mm. Jedź w kierunku -Z aż do narzędzie jest całkowicie poza magazynem narzędzi. Prowadź reklamę 5 mm w kierunku -Z.

Zanotuj współrzędną maszyny Z, nadając jej nazwę Z2.

Teraz oblicz $Z1 - Z2 = \Delta Z$

Wartości te będą wymagane w następnym kroku i później podczas programowania makr.

Kliknij  .

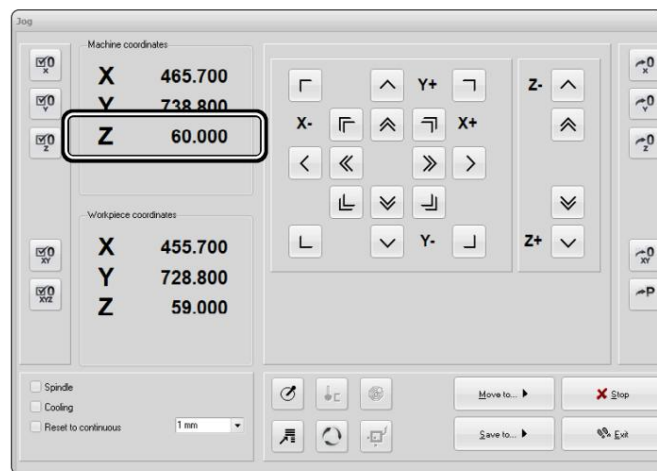

G. Poniższe tabele umożliwiają zanotowanie obliczonych wartości. Poszczególne pierścienie ustalające (narzędzie) są oddzielone o 45 mm w kierunku X. Oblicz odpowiednio wszystkie współrzędne X. Położenia Y/Z są stałe dla wszystkich narzędzi. Leczyć Czujnik długości narzędzia (TLS) tak, jakby był 11. narzędziem podczas obliczania pozycji.

Wartości mogą wyglądać podobnie do tego:


Narzędzie	X	Y - 50 mm	Z2
TLS	15,7	$738,8 - 50 = 688,8$	60
1	465,7	688,8	60
2	$465,7 - 45 = 420,7$	688,8	60
N	...	688,8	60


Narzędzie	Współrzędna X
NarzędzieX[1]	
NarzędzieX[2]	
NarzędzieX[3]	
NarzędzieX[4]	
NarzędzieX[5]	
NarzędzieX[6]	
NarzędzieX[7]	
NarzędzieX[8]	
NarzędzieX[9]	
NarzędzieX[10]	
TLSXkoord	


Narzędzie	Współrzędna Y
Narzędzie[1]	
Narzędzie[2]	
Narzędzie[3]	
Narzędzie[4]	
Narzędzie[5]	
Narzędzie[6]	
Narzędzie[7]	
Narzędzie[8]	
Narzędzie[9]	
Narzędzie[10]	
TLSYkoord	

H. Kliknij opcję Parametry - Narzędzia. Wybierz zakładkę Magazyn ATC. Używać formularz wprowadzania, aby wprowadzić wartości X/Y/Z obliczone w kroku G. Aktywuj pole wyboru dla opcji Brak windy Z w ATC.

 Kliknij  I .

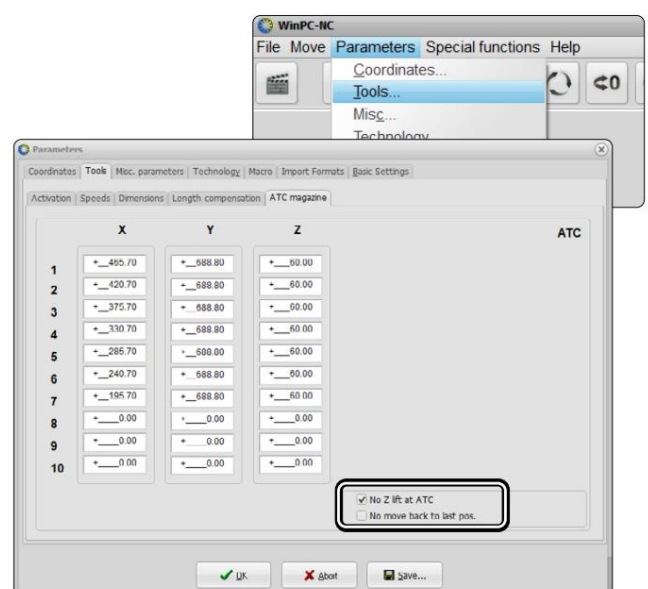


I. Kliknij opcję Parametry - Narzędzia. Wybierz zakładkę Kompensacja długości cja. Wprowadź obliczone wcześniej wartości X/Y/Z dla Narzędzia Czujnik długości. Aktywuj pole wyboru dla automatu. długość odszkodowanie.
Kliknij  .

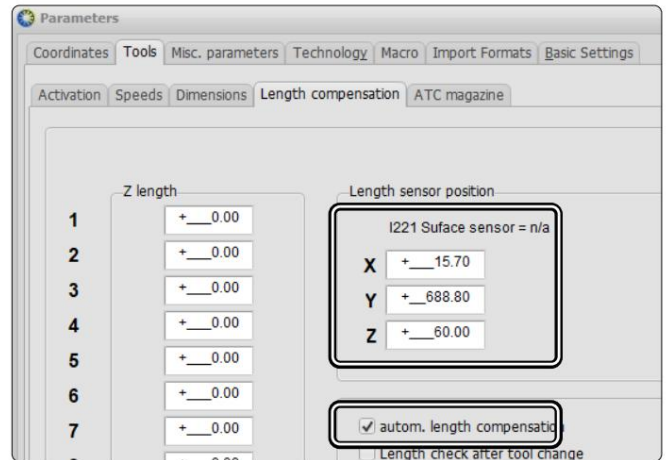

4.3 Edycja makr

J. Wybierz zakładkę Makro. Poniższe kroki przeprowadzą Cię przez proces tworzenia niezbędnych makr.

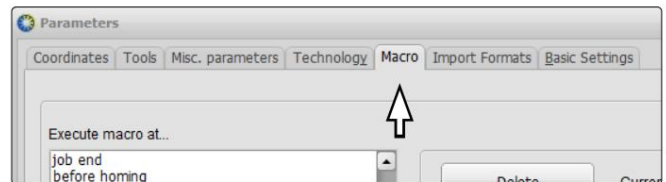



Jak skonfigurować makro


k. Po wybraniu wyzwalacza makra (1), możesz wybrać polecenie (2) z listy.

Po kliknięciu polecenia jego pozycja możliwość wprowadzenia żądanych wartości za pomocą maski wprowadzania (3) do po lewej stronie listy poleceń.

Aby dodać polecenie z wejściem wartości do bieżącego pola makra, kliknij Dołącz (4).

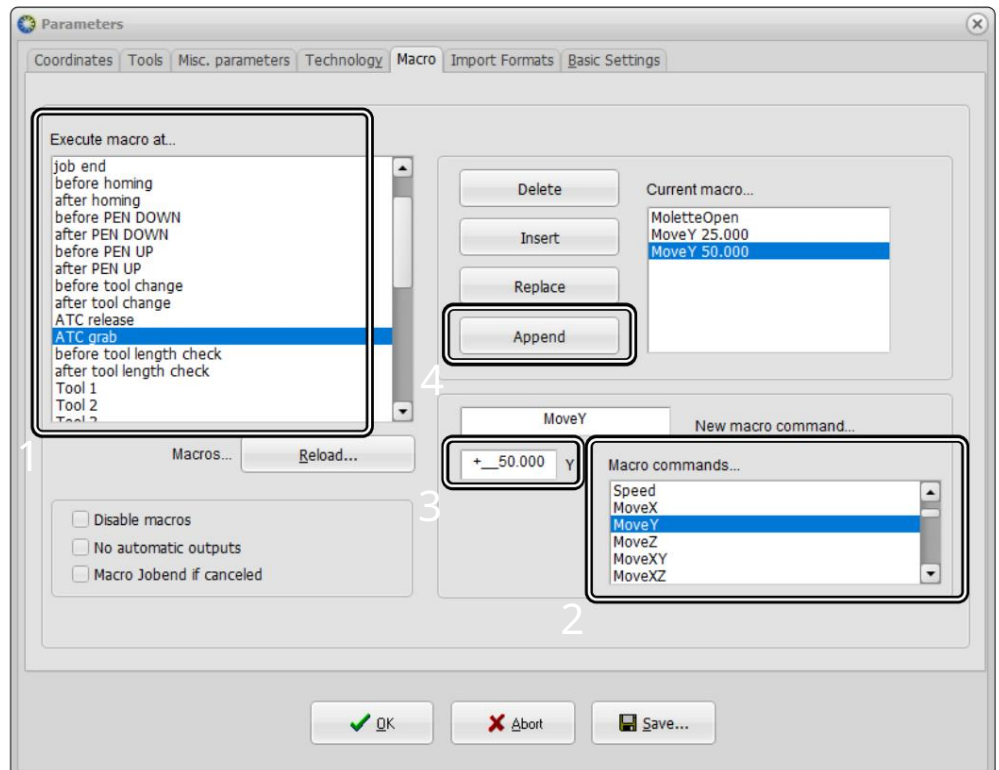

l. Po dodaniu wszystkich poleceń do makra kliknij  . Utwórz makra, korzystając z informacji z czterech poniższych stoły.

m. Po utworzeniu i zapisaniu czterech makr kliknij  . Twój magazyn narzędzi jest teraz gotowy do użycia.

Makro „przed sprawdzeniem długości narzędzia”

Komenda	Wartość	Opis
Rusz Y	50 000	Wrzeczono jest umieszczone 50 mm przed czujnikiem długości narzędzia.

Makro „po sprawdzeniu długości narzędzia”

Komenda	Wartość	Opis
Rusz Y	-50 000	Wrzeczono cofa się o 50 mm przed czujnikiem długości narzędzia.

Makro „chwytanie ATC”

Komenda	Wartość	Opis
prędkość	25 000	Prędkość ruchu jest ustawiona na 25 mm/sekundę
Rusz Y	50 000	Wrzeczono jest przesuwane o 50 mm do tyłu, nad magazynem narzędzi
MoletteOtwarte	Nie dotyczy	Molette ATC jest otwarty
RuchZ	+ ΔZ	Wrzeczono przesuwana się w dół w celu uchwycenia narzędzia
MolleteZamknij	Nie dotyczy	Molette ATC jest zamknięty
RuchZ	- ΔZ	Wrzeczono przesuwana się w górę
Rusz Y	-50 000	Wrzeczono powraca do pozycji 50 mm przed Magazynem Narzędzi

Makro „Zwolnienie ATC”

Komenda	Wartość	Opis
prędkość	25 000	Prędkość ruchu jest ustawiona na 25 mm/sekundę
Rusz Y	50 000	Wrzeczono jest przesuwane o 50 mm do tyłu, nad magazynem narzędzi
RuchZ	+ ΔZ	Wrzeczono przesuwana się do magazynu narzędzi
MoletteOtwarte	Nie dotyczy	Molette ATC jest otwarty
RuchZ	- ΔZ	Wrzeczono zostaje przesunięte do góry
MolleteZamknij	Nie dotyczy	Molette ATC jest zamknięty
Rusz Y	-50 000	Wrzeczono powraca do pozycji 50 mm przed Magazynem Narzędzi

PRAWA AUTORSKIE

Treść niniejszej instrukcji obsługi stanowi własność intelektualną firmy STEPCRAFT GmbH & Co. KG. Dystrybucja lub reprodukcja (nawet we fragmentach) jest niedozwolona, chyba że wyraziliśmy na to wyraźną zgodę na piśmie. Osoby naruszające zasady będą ścigane.

PRAWA AUTORSKIE

Treść niniejszej instrukcji obsługi stanowi własność intelektualną firmy STEPCRAFT GmbH & Co. KG. Przekazywanie lub kopiowanie (także we fragmentach) bez naszej wyraźnej i pisemnej zgody jest zabronione. Wszelkie naruszenia są ścigane.

STEPCRAFT GmbH & Co. KG

Przy toporku 2

58708 Menden (Sauerland)

Niemcy

tel.: +49 (0) 23 73 / 179 11 60

e-mail: info@stepcraft-systems.com

sieć: www.stepcraft-systems.com

Firma STEPCRAFT

Ulica Polowa 151

Torrington, Connecticut 06790

Stany Zjednoczone

tel.: +1 (203) 5 56 18 56

e-mail: info@stepcraft.us

sieć: www.stepcraft.us